

マニュアル訂正のお知らせ

マニュアル

発行日
2025 年 3 月 3 日
No. 2025002D

当社発行のマニュアルにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

■ マニュアル名

『G9SPシリーズ セーフティコントローラ コマンドリファレンスマニュアル』
(2023年6月発行) (マニュアル番号 SJLB-307E)

■ 掲載箇所

3-60ページ 『3-23 2ハンドコントロール(Two Hand Controller)』 機能説明

■ 対応方法

警告文を追記する改訂を行います。

■ 正誤内容

誤	正
機能説明への記載内容 適切な 2 ハンドスイッチと接続することにより、ISO13851 (機械類の安全性・両手操作制御装置・設計及び選択の原則) の要求事項を満足することができます。	機能説明への記載内容 適切な 2 ハンドスイッチと接続することにより、ISO13851 (機械類の安全性・両手操作制御装置・設計及び選択の原則) の要求事項を満足することができます。 3-23章末に警告文を追記 警告 2025 年 2 月 (LotNo.DD225) 以前の 2 ハンドコントロールファンクションブロック単体では、ISO13851 の出力信号の再開始の要求事項を満たしません。 回避するためには、2025 年 3 月 (LotNo.DD325) 以降の製品をご使用ください。 詳細は当社営業担当までお問い合わせください。

■参考情報

ISO13851適合にともなう2ハンドコントロール ファンクションブロック設計変更のお知らせ

■対象商品

・プログラマブルセーフティコントローラ G9SPシリーズ
(詳細については、「**■対象商品の詳細**」を参照ください。)

■実施時期

2025年3月 当社工場生産分より実施。

■変更理由

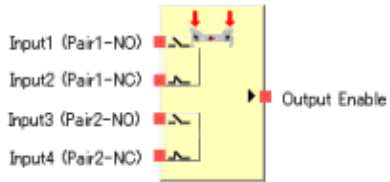
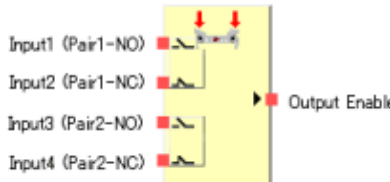
両手押しボタンの制御用プログラムの設計変更のため。
※ なお、上記理由による機能・仕様の変更はございません。

■製品仕様書の変更

需要家様に提出している製品仕様書の差し替えは不要です。



■変更内容

変更前	変更後
2ハンドコントロールファンクションブロックの動作 ISO13851 (機械類の安全性・両手操作制御装置-設計及び選択の原則) 5.6 出力信号の再開始、5.7 同期操作の要求を満たしません。  例) Pair1,2の両方のボタンの押下に時間差があっても再開始(Output Enable ON)する場合がある。	2ハンドコントロールファンクションブロックの動作 ISO13851 (機械類の安全性・両手操作制御装置-設計及び選択の原則) 5.6 出力信号の再開始、5.7 同期操作の要求を満たします。  例) Pair1,2の両方のボタンの押下に時間差があると再開始(Output Enable ON)しない。

■対応方法

両手押しボタンを使用し、ISO13851の要求事項を満足する必要がある場合は、2025年3月(LotNo.DD325)以降のG9SPとの交換をお願いいたします。

なお、両手押しボタンを使われていないお客様は問題なくご使用いただけます。

■対象商品の詳細

形式
G9SP-N10D
G9SP-N10S
G9SP-N20S
G9SP-N20S-932

本案内に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。